

## WAP Instruktioner. Återställning (reset)

Ref: Workabout Pro G2 workbook BIBLE2v3

### Mjuk återställning (soft reset, warm reset)

En mjuk återstart används när systeminställningar har ändrats eller när systemet har låst sig, d.v.s. att tillämpningar inte svarar på kommandon.

Utför en mjuk återstart genom att samtidigt hålla ner tangenterna BLUE/FN och ENTER/ON till dess enheten återställs.

Denna åtgärd kan också utföras på WinCE (CE.NET) enheter från Startmenyn, detta alternativ är inte tillgängligt på enheter med någon variant av operativsystem Mobile.

### Återställning till fabriksinställningar (Cold boot)


Återställning till fabriksinställningar innebär att all data, registerinställningar och installerade program raderas från enhetens minne. Data på SD-kort raderas dock inte.

Enheten återställs till de grundinställningar den hade vid leverans från fabrik.

Inställningar för inbyggda optioner som GPS, GPRS, Wifi måste göras om efter återställningen.

Utför en återställning till fabriksinställningar genom att samtidigt trycka följande tangenter till dess att BOOST laddas. BOOST har ett textbaserat gränssnitt som påminner om MS DOS.

[BLUE KEY] [LEFT SCAN KEY] [ENTER/ON KEY]

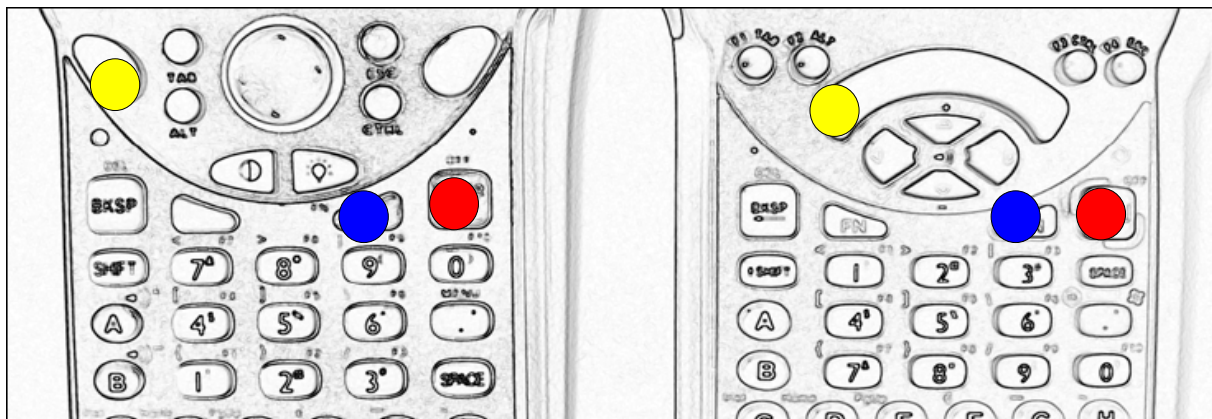

För WAP-G2 se till att trycka ner vänstra änden av bågen och inte LEFT SCAN på sidan av enheten.

Beroende på operativsystem skall sedan följande utföras för att genomföra återställningen:

- Windows Embedded (CE.NET) och Windows Mobile Pocket PC 2003  
Tryck SHIFT-tangenten och därefter knapp '1'. Med den korta versionen av WORKABOUT PRO tryck BLUE/ENTER-tangenten och därefter knapp '1'.
- Windows Mobile 5 och Windows Mobile 6  
Återstarten kommer att radera all data i enhetens minne, även i katalogen flash/Storage. Återställningen aktiveras genom att skriva in: **.25326** (tecknen kommer inte att visas på skärmen när de knappas in). Tryck sedan knappen ENTER/ON.